



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАНТ-АВТО»
Россия, 603003, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д.21, офис 303
Тел/Факс (831) 229-65-24, Тел. (831) 229-68-21, 410-53-33
<http://www.kantavto.ru>; E-mail: kant-avto@mail.ru



**Авторизованный СЕРВИС-ЦЕНТР по обслуживанию
диагностического оборудования компании «BOSCH»**

СЕРВИСНЫЙ ФАКС

KTS 520, KTS 550 не распознается при старте(пуске) из ПО ESI [tronic]

Касается: 520/550 KTS в сочетании с **ESI [tronic] 2010/1**

Ошибка: ошибочный (дефектный) системный файл.

Тест связи для 520/550 KTS в служебном ПО DDC функционирует безупречно.

Распознавания нет только при старте (пуске) диагностирования из ПО ESI [tronic].

Устранение ошибки (краткосрочное, самостоятельное решение)

1. Закрыть ESI [tronic].
2. Копируем файл "Patch_2010_1.zip" (скачать можно по адресу: http://www.kantavto.ru/files/Patch_2010_1.zip или зайти на наш сайт www.kantavto.ru в раздел «Файлы») на PC где установлено ПО ESI[tronic].
3. Развернуть архив "Patch_2010_1.zip "
4. После этого запустить файл "SD-SW-Setup-2010-1-17.exe".
- 5.Следуем указаниям мастера установки.
6. После успешной установки окно установки закрывается.
7. Установка завершена.
8. Запускаем ESI[tronic].

Ошибка будет устранена в ПО ESI[tronic] 2010/2.